

RASOR®

1946

AKKUMULÁTOROS OLLÓ

NERAPRO



HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet és őrizze meg a termékkel együtt.

A TELJES EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

A FIGYELMEZTETŐ ÉS VESZÉLYT JELZŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Azokat a biztonsági előírásokat, amelyek be nem tartása fizikai sérülést okozhat, a következő szimbólumok jelölik:



VIGYÁZAT - VESZÉLY

Olyan műveleteket jelez, amelyek nem megfelelő elvégzése általános jellegű balesetet okozhat, vagy a készülék és/vagy anyagok meghibásodását vagy károsodását idézheti elő; ezért különleges figyelmet és megfelelő előkészítést igényelnek.



VIGYÁZAT - ELEKTROMOS VESZÉLY

Olyan műveleteket jelez, amelyek nem megfelelő elvégzése elektromos jellegű balesetet okozhat, vagy a készülék és/vagy anyagok meghibásodását vagy károsodását idézheti elő; ezért különleges figyelmet és megfelelő előkészítést igényelnek.



TILOS

Olyan műveleteket jelez, amelyeket TILOS elvégezni.

CE - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A TERMÉK GYÁRTÓJA:

RASOR ELETTRMECCANICA S.r.l.

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

Modell: NERAPRO

Rasor Elettromeccanica s.r.l. saját kizárólagos felelőségére kijelenti, hogy a fent nevezett, a jelen nyilatkozat tárgyát képező termékek megfelelnek az EGK-tagállamok jogszabályainak köz-elítéséről szóló irányelveknek, amelyek a következőkre vonatkoznak:

- 2006/42/EK Gépirányelv;
- 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség
- 2011/65/EU RoHS Irányelv

Milano, 2022.06.01.


Lorenzo Spinelli mérnök
CEO

TARTALOM

1	ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	3
1.1	Fontos biztonsági előírások	3
1.1.1	Általános figyelmeztetések	3
1.2	Tiltások	4
1.3	Mozgatás és tárolás	4
1.4	Alkalmazási korlátok	4
1.5	Műszaki jellemzők	4
1.6	Zajsztint	4
1.7	Felelősségre vonatkozó korlátozások	4
1.8	Azonosító adatok	4
1.9	A csomagolás tartalma	5
1.9.1	Az akkumulátorokra vonatkozó információk	5
1.10	A készülék leírása	5
2	HASZNÁLAT	6
2.1	Kézi üzemmód	6
2.2	Az akkumulátorok feltöltése	6
3	KARBANTARTÁS	7
3.1	A kés élezése	7
3.2	Kenés	7
3.3	A kés cseréje	7
3.3.1	Kapható kések	8
4	RENDELLENSÉGEK TÁBLÁZATA	9
4.1	Esetleges rendellenességek és lehetséges okok/megoldások	9
5	CSEREALKATRÉSZEK	10
6	ÁRTALMATLANÍTÁS	11
6.1	Ártalmatlanítás a termék élettartama végén	11
7	JÓTÁLLÁS	11

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Fontos biztonsági előírások

1.1.1 Általános figyelmeztetések

- A jelen utasításokat a termék felhasználójának gondosan meg kell őriznie és figyelmesen be kell tartania, mivel a készülék helytelen használata személyi sérülést, vagyoni károkat és a termék károsodását okozhatja, továbbá minden felelősség alól mentesíti a **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** vállalatot.
- A jelen utasításokat mindig a termékhez kell mellékelni, amelyre vonatkoznak, és olyan helyen kell tartani, amely könnyen hozzáférhető a felhasználók számára.
- A jelen utasításokban szereplő illusztrációk vagy szöveg bármilyen, akár részleges másolása tilos. A **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** fenntartja a dokumentáció előzetes értesítés nélküli módosításának jogát.



VIGYÁZAT - VESZÉLY

A terméket csak akkor működtethető és használható, ha betartja a jelen útmutatóba foglalt valamennyi biztonsági előírást.

A jelen használati utasításban megadott információk be nem tartása, illetve a terméken végzett, nem szakképzett szakembereink által elvégzett beavatkozások érvénytelenítik a garanciát, és mentesítik a gyártót minden felelősség alól a személyi, tárgyi vagy a termékben bekövetkezett balesetek esetén.



VIGYÁZAT - VESZÉLY

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy az elektromos és mechanikus alkatrészek jó állapotban vannak-e.

Gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A felhasználó feladatát képező tisztítási és karbantartási műveleteket ne végezzék gyermekek felügyelet nélkül.

Kizárólag a Rasor Elettromeccanica S.r.l. által szállított, eredeti cserealkatrészeket használjon.

Minden szükséges műveletet (karbantartás vagy javítás) szakképzett személyeknek kell elvégezniük az áramforrás eltávolítása után, így megelőzhető a véletlen indítás, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A termék kikapcsolása nem elegendő.

A felhasználónak szigorúan be kell tartania az adott országban érvényes balesetvédelmi előírásokat, és a termék használata és karbantartása során megfelelő védőfelszerelést kell alkalmaznia.



VIGYÁZAT - VESZÉLY

Különösen fontos, hogy a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva kell tartani.

A terméket beltéren, hőtől, vizes felületektől és nedvességtől védett helyen kell használni.

A terméket csak száraz törölkendővel tisztítsa, miután lecsatlakoztatta a tápellátásról.

A rendes munkavégzés során ne viseljen bő ruházatot vagy kockázat forrását képező kiegészítőket.

A rendes munkaciklus alatt viseljen fémhálós védőkesztyűt és védőszemüveget.

A terméket csak teljesen száraz anyagok vágására használja.



VIGYÁZAT - VESZÉLY

Az akkumulátoros olló a biztonsági védőelem nélkül is működik. Ezt a védőelemet SOHA ne távolítsa el!

A munka végére a fém alkatrészek felforrósodhatnak.

1.2 Tiltások



TILOS

- TILOS a terméken és annak elektromos vagy mechanikus csatlakozásain módosításokat vagy változtatásokat eszközölni.
- TILOS a termék részeit leszerelni.
- TILOS a terméket robbanás- vagy tűzveszélyes környezetben használni.
- TILOS a terméket vagy tartozékait vizes kézzel használni. Fennáll az áramütés veszélye.

1.3 Mozgatás és tárolás

A terméket eredeti csomagolásában, fedett, száraz, hőtől, szennyeződéstől és nedvességtől védett helyen kell tárolni. A tárolási hőmérséklet -0° és + 55°C között változhat.

1.4 Alkalmazási korlátok

A Rasor Elettromeccanica minden termékét a biztonságos és tartós működés biztosítása érdekében a vevőnek történő szállítás előtt próbának vetjük alá.

A termék csak rendeltetészerűen használható. A rendeltetés-től eltérő használat tilos és veszélyt jelent.

A maximális működési hőmérséklet 55 ° C.

A készülék érintésvédelmi osztálya IP 65.

1.5 Műszaki jellemzők

Modell	NERAPRO
Kés átmérő:	50 mm, keményfém ellenkéssel
Tartozék kés	50EEXT, 6 élű, EXTRA acél
Kés sebessége:	1000 fordulat/perc
Hasznos vágási magasság	kb. 9 mm
Motor teljesítménye	DC 3.7V - 35W
Akkumulátor	3.7 V Li-Ion®, 2.4 Ah, feltölthető
Súly (akkumulátorral)	580 g
Teljes súly (csomagolással)	950 g
Minimális fényerő a munkavégzéshez	200 LUX
Rezgés indításkor	< 2,5 m/s ²
Üzemi hőmérséklettartomány	0 - 55° C
Üzemi páratartalom-tartomány	10-95%, kondenzátum nélkül

1.6 Zajszint

A maximális kibocsátott hangnyomás szintje kb. 60 dB(A). A levegőben terjedő zaj mérését az UNI EN ISO 15744:2008 szabvány szerint végeztük. A készülék által különböző távolságokban kibocsátott zajszintek (hanghullám-szűrő rendszer nélkül) néhány db (A) értékkel változnak.

1.7 Felelősségre vonatkozó korlátozások

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi okokból bekövetkező károkért és működési rendellenességekért:

- a jelen kézikönyvbe foglalt utasítások be nem tartása
- szakszerűtlenül elvégzett javítások (a nem eredeti pótalkatrészek és tartozékok használata hátrányosan befolyásolhatja a termék működését)
- a kezelő vagy nem engedélyezett beavatkozások által véletlenszerűen okozott károsodások
- hiányos karbantartás
- tápellátási hiba
- a nem rendeltetészerű használat okozta károk vagy hibák
- nem felhatalmazott vagy nem képesített személyek általi használat
- a használati és karbantartási előírások be nem tartásából következő károk vagy hibák.

1.8 Azonosító adatok

A NERAPRO azonosító táblával (1) van felszerelve, amely a termék adatait tartalmazza. Győződjön meg arról, hogy a terméken van-e ilyen tábla, ellenkező esetben haladéktalanul értesítse a gyártót/viszonteladót. Az adattábla nélküli készülékeket tilos használni, ellenkező esetben a gyártó felelősségvállalása érvényét veszti.




Példa adattábla


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.9 A csomagolás tartalma

Az ollót kartondobozban szállítjuk az akkumulátorokkal és a töltővel együtt (A). A csomagolás külső részén van megjelölve a megrendelt termék kódja és gyártási száma.

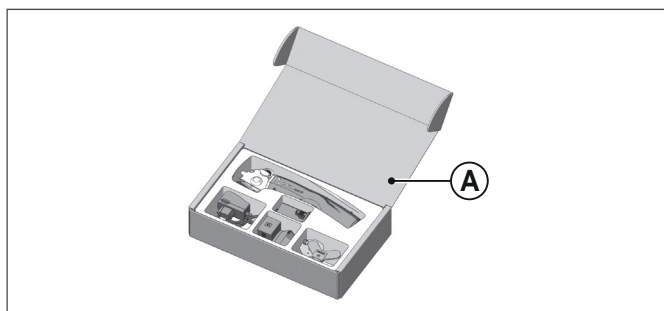

A csomagolás tartalmazza a következő tartozékokat is:

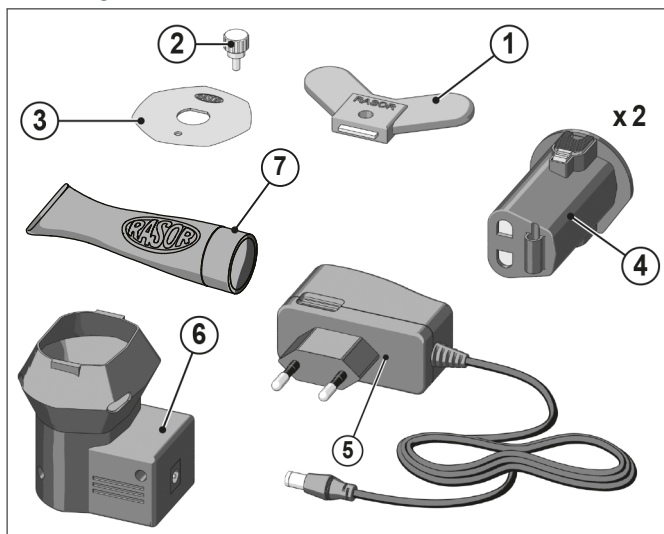

- 1 Szárnyas kulcs a késen levő anya leszereléséhez
- 2 Csap a kés fel- és leszereléséhez
- 3 6 élű kés
- 4 3,7V-os, feltölthető akkumulátor, lítiumion® technológia (x2)
- 5 Standard töltő európai vagy amerikai típusú villásdugóval
- 6 Töltő dokkoló 3,7 V-os, lítiumion technológiájú akkumulátorokhoz
- 7 Kenőzsír tubus

1.9.1 Az akkumulátorokra vonatkozó információk

Néhány egyszerű művelettel meghosszabbíthatja a tartozék akkumulátorok élettartamát:

- a készülék első használata előtt tölts fel teljesen az akkumulátort
- amikor az akkumulátor majdnem teljesen lemerült (kb. 10-20% fennmaradó töltés), végezzen el egy feltöltési ciklust. Az akkumulátor cellái akár 200-szer is újratölthetők
- kerülje az akkumulátor teljes lemerítését vagy túltöltését
- a feltöltési ciklust szobahőmérsékleten végezze (+18/21°C)
- ne tegye ki az akkumulátor napsugárzásnak
- huzamosabb ideig tartó üzemszünet esetén vegye ki az akkumulátort kb. 50%-os töltéssel, tárolja 5/10°C-on
- legalább 12 havonta végezzen el egy feltöltési ciklust.


1.10 A készülék leírása

A **NERAPRO** akkumulátoros ollókat szövet és egyéb, **NEM** fém, műanyag vagy fa anyagok körkessel történő vágásához terveztük, gyártottuk és állítottuk össze.

A szerszám nem használható:

- robbanásveszélyes környezetben;
- maró hatású gáz vagy finompor jelenlétében;
- műanyagok, fém- és faanyagok vágására-

A NERAPRO akkumulátoros ollóknak a fentiekől eltérő használata tilos és veszélyes.

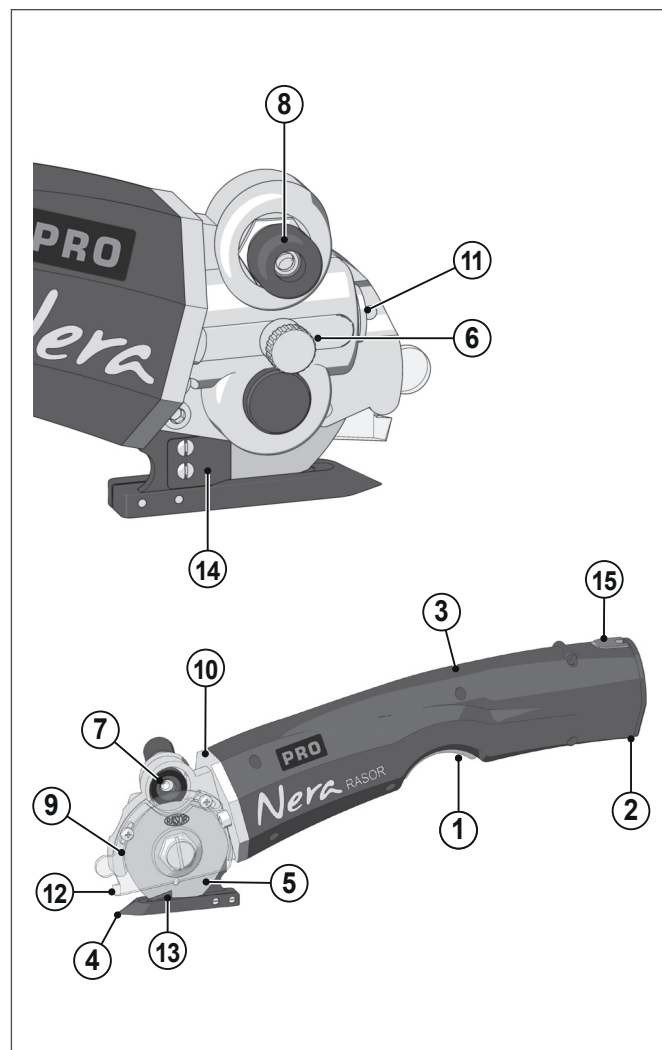


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Indítógomb | 9 Kés védőelem |
| 2 Li-ion 3,7 V-os akkumulátor | 10 Motor tartó |
| 3 Műanyag motortest | 11 Végtelen menetes beállító csavar |
| 4 Acél talp | 12 Referencia hegy |
| 5 Sokszög acél kés | 13 Keményfém ellenkés |
| 6 Zsírozó | 14 Rögzítő rugó |
| 7 Köszörűkő | 15 Felső és alsó gomb az akkumulátor lecsatlakoztatásához |
| 8 Élező gomb | |

2 HASZNÁLAT


2.1 Kézi üzemmód

Az akkumulátoros olló kézi használatához végezze el a következő műveleteket:

- Kapcsolja le az akkumulátort a töltőről (ha fel van töltve) a 2.2. szakasz leírása szerint;
- Csatlakoztassa az akkumulátort a motorhoz a rajta levő hornyok segítségével;
- Készítse elő az asztalon a vágandó anyagot;
- Helyezze az anyagot a vágótalp fölé;
- Nyomja meg a markolaton levő gombot az olló indításához;
- Tolja a kívánt irányba az akkumulátoros ollót, lehetőleg feszítse ki az előtte levő anyagot, hogy ne gyűrődjön az olló előtt.

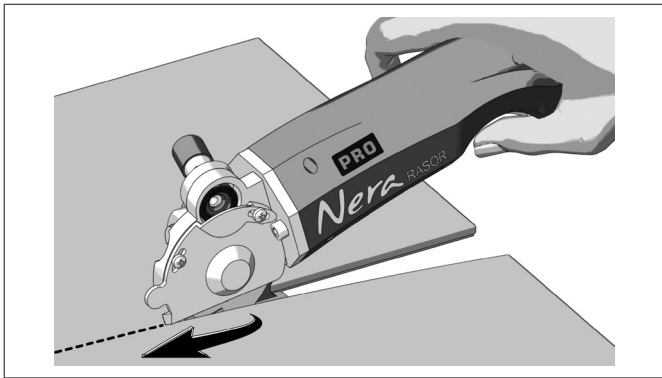

- Az egyenes vágások és a megadott vonalak mentén történő vágás pontosságá érdekében javasoljuk a referencia hegy (1) használatát.

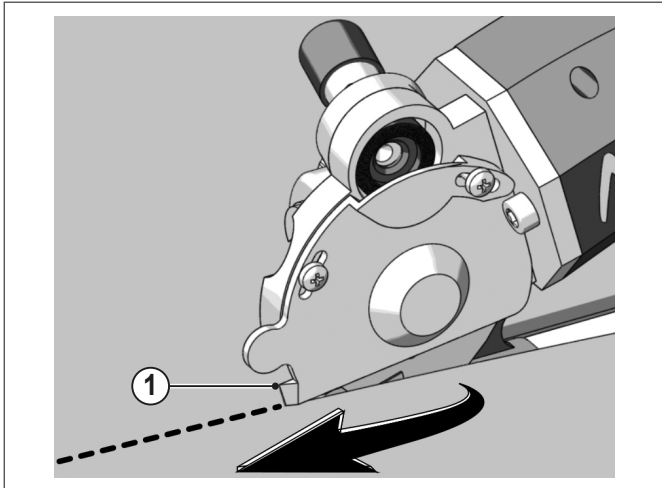

FIGYELMEZTETÉSEK

Az akkumulátoros ollóra ható nyomás a lehető legegyszerűsebb legyen.



2.2 Az akkumulátorok feltöltése



FIGYELEM

Mindig ellenőrizze, hogy a használat helyén a hálózati feszültség megfelel-e a töltő feszültségének.

Amikor az akkumulátor lemerült, kizárólag a tartozék töltő dokkolóval töltsse fel.

A dokkolót csatlakoztassa az európai vagy amerikai típusú villásdugóval felszerelt standard töltőhöz, amely szintén az olló tartozéka.



Kapcsolja le az akkumulátort (1) a motorról az akkumulátor felső és alsó részén levő narancssárga gombok (2) megnyomásával, majd helyezze a dokkolóba (3).

Soha ne használjon a tartozék (3,7 V-os, feltölthető, lítiumion® technológiájú) akkumulátortól eltérő típust!

A dokkolón és a töltőn folyó töltési művelet ellenőrizhető a jelzések segítségével:

- akkumulátor töltés alatt (vörös szín)
- teljesen feltöltött akkumulátor (zöld szín)

Az európai (CH36) vagy amerikai (CH3601) típusú villásdugóval felszerelt standard töltővel a teljes feltöltéshez szükséges idő kb. 4 óra.

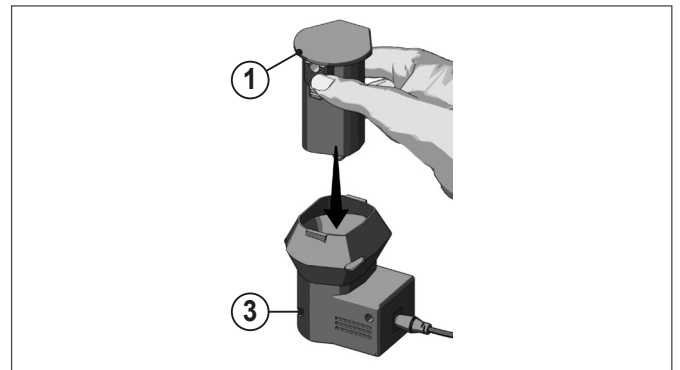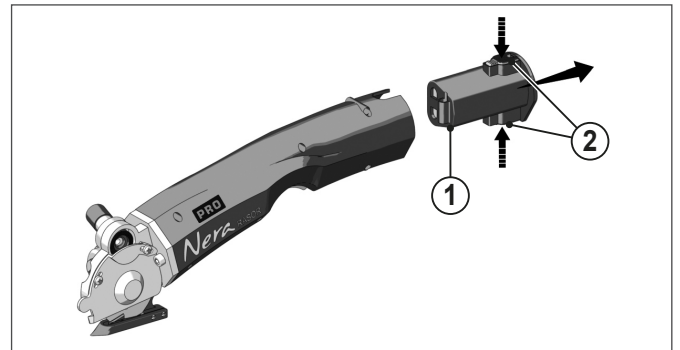

FIGYELEM



Semmi esetre se használjon a tartozék töltőtől (100-240VAC, 50/60 Hz, max. 0,4A - Kimenet: 4,2V, 2A) eltérő töltőt.

KARBANTARTÁS

3 KARBANTARTÁS

3.1 A kés élezése


Az akkumulátoros olló néhány órán át tartó folyamatos használata után, illetve amikor a vágási teljesítménye csökken, végezze el a kés élezését.

Ehhez indítsa be a kést és tartsa nyomva a köszörűkő gombját (1) 3-4 másodpercig.

Ismételje meg a műveletet 2-3-szor.

Ha az élezés nem hatékony, ellenőrizze a köszörűkő (2) kopását.

Ha a köszörűkő (2) erősen kopott vagy szennyezett, cserélje ki: szerelje le a kést az erre szolgáló szerszámmal és vegye ki a köszörűkövet.

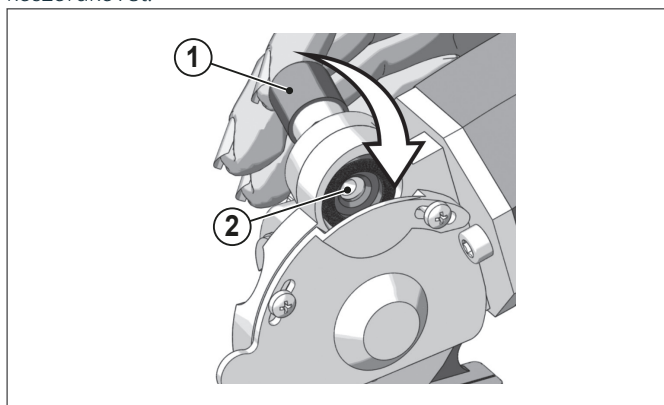


3.2 Kenés

3-4 munkanaponként el kell végezni a fogaskerekek kenését. Ehhez távolítsa el az ollófejen levő védődugót (1) és töltse be a tartozék kenőzsírt.

Csavarja vissza néhány fordulattal a dugót (1).

Az olló használata során minden nap csavarja be néhány fordulattal a dugót (1).

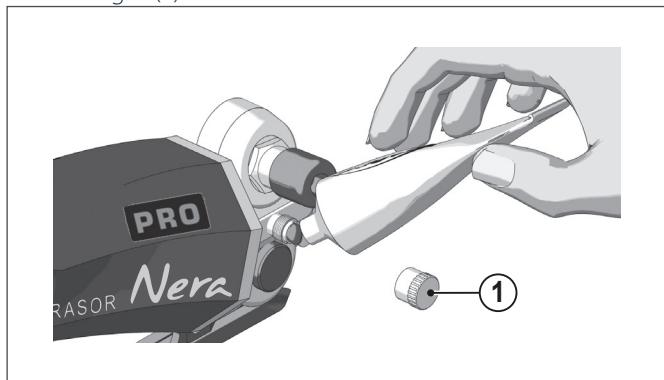

FIGYELEM




A késen soha nem lehet olaj- vagy zsírszennyeződés!

3.3 A kés cseréje


Ha a késsel már nem végezhető vágás (a többször ismételt élezés ellenére sem), akkor ki kell cserélni.

Ehhez a szárnyas kulcs (1) és a késrögző csap (2) szükséges.

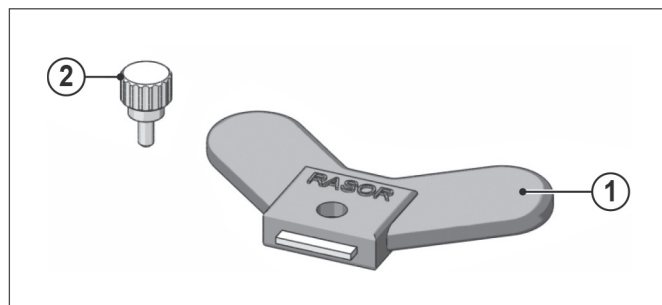


A cserét az alábbiak szerint végezze:


- 1 Kapcsolja le az akkumulátort a gépről;
- 2 Viseljen a 81/08. sz- törv. rendeletnek megfelelő védőkesztyűt;
- 3 Csavarja ki a két csavart (4) egy csavarhúzóval (nem tartozék) és távolítsa el a biztonsági védőelemet (3);

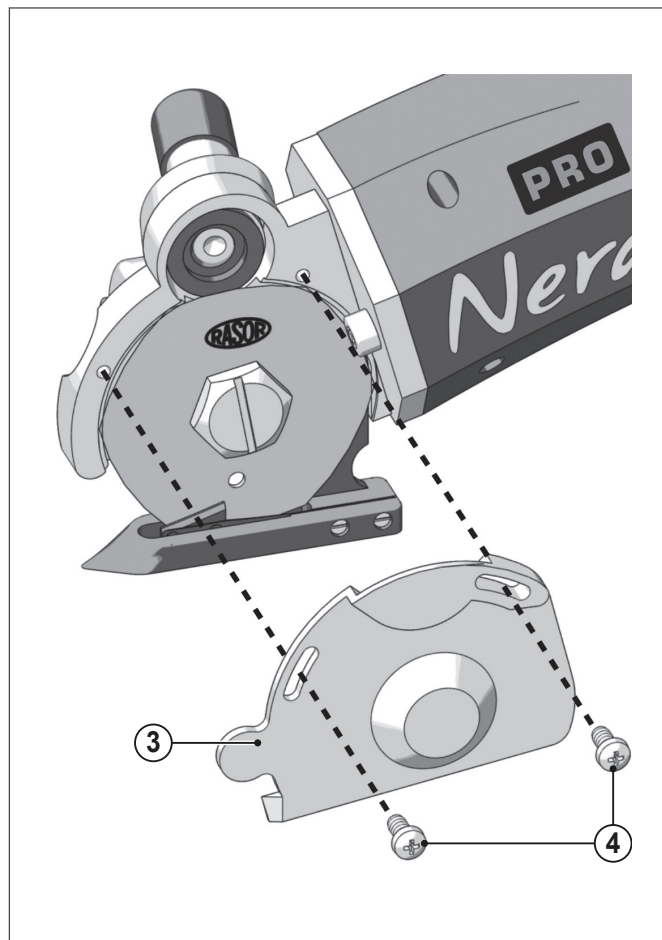


- 4 Illesse be a csapot (2) a furatba (5), hogy rögzítse a kést (a késen levő furatnak egybe kell esnie a szerkezetével);

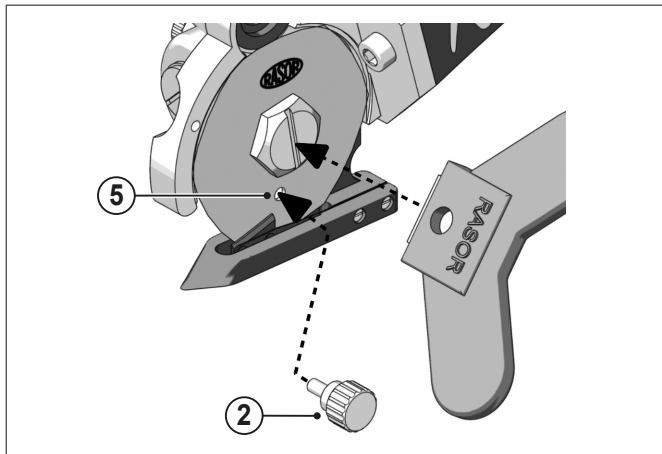

- A szárnyas kulccsal (1) hajtsa ki az anyát (6) e távolítsa el a kést (7);

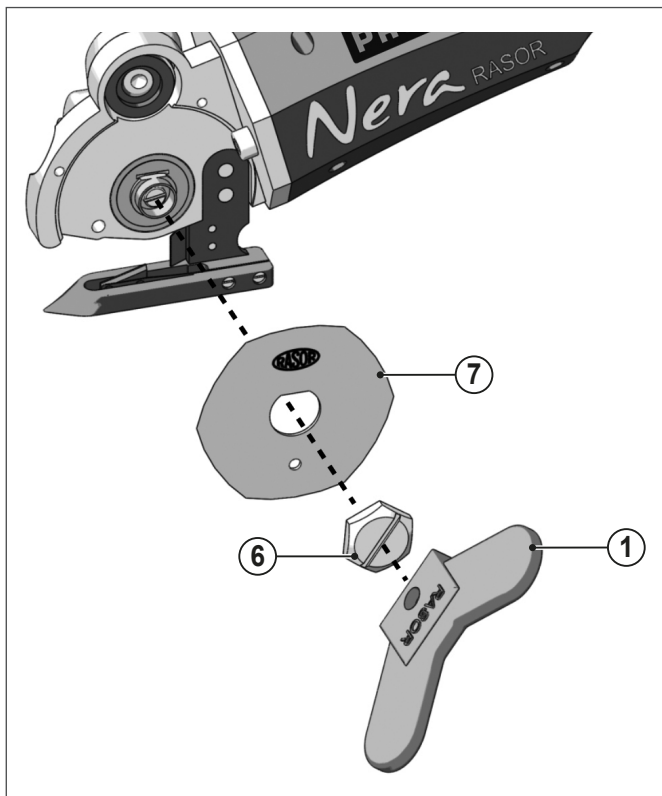

- 5 Cserélje ki az elkopott kést egy új, azonos méretű és jellemzőkkel rendelkező késre (8), ügyeljen arra, hogy a kés a megfelelő helyzetben, központosan rögzüljön. A kést az élezett oldalával (amelyen a Rasor felirat látható) kifelé szerelje fel;

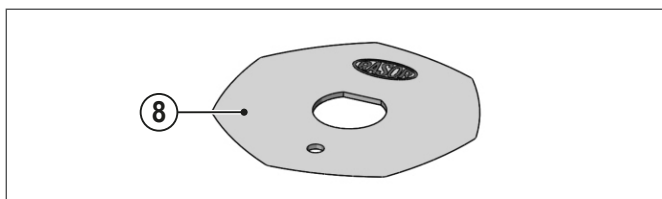

- 6 Szerelje össze a részeket és végezzen néhány vágási és élézési próbát.

3.3.1 Kapható kések

KÓD	MEGNEVEZLS
503EEXT	6 élű EXTRA acél kés
503EHSS	6 élű HSS acél kés
503CHSS	HSS acél körkés
503DHSS	10 élű HSS acél kés
503DHSSTF	10 élű HSS acél kés Teflon® bevonattal
503EHSSTF	6 élű HSS acél kés Teflon® bevonattal

A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

RENDELLENESÉGEK TÁBLÁZATA

4 RENDELLENESÉGEK TÁBLÁZATA

4.1 Esetleges rendellenességek és lehetséges okok/megoldások

RENDELLENESÉG	MEGOLDÁS
A szövet nem vágható vagy beakad a kés és az ellenkés közé	Ellenőrizze, hogy a kés és az ellenkés érintkezik-e egymással és hogy az ellenkésen nincsenek-e anyagmaradékok Ellenőrizze az ellenkés épségét Ellenőrizze, hogy a szövet típusa megfelelő-e Élezze meg a kést Ellenőrizze a szövet vastagságát Ellenőrizze a kompatibilitást a kés és a szövet között Ellenőrizze, hogy a motor helyesen forog-e Ellenőrizze az akkumulátor töltését Csökkentse a haladási sebességet
Az elektromos olló zajos	Végezze el a kenést Szerelje le a kést és távolítsa el az anyagmaradékokat Ellenőrizze az akkumulátor helyes csatlakoztatását
Az olló lassan indul be, szakaszosan működik vagy nem indul be	Ellenőrizze a műanyag csatlakozó épségét Ellenőrizze az akkumulátor töltését

FIGYELMEZTETÉSEK

Forduljon a márkakereskedőhöz, ha a táblázatba foglaltaktól eltérő rendellenességet észlel



5 CSEREALKATRÉSZEK

FIGYELMEZTETÉSEK



Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon a hibás részek cseréjéhez.

Mindig adja meg a modell pontos betűjelét, valamint a készülék sorozatszámát a cserealkatrészek rendelésekor.

KÓD	MEGNEVEZLS
503EEXT	6 élű kés, 50 mm, EXTRA acél
BA 011	MOTOR KARIMA
BA 012	VILLANYMOTOR FORDULATSZÁM-CSÖKKENTŐVEL
BA 012CPL	NERA504 MOTOR EGYSÉG
BA 013	MOTOR JOBB OLDALI MŰANYAG BURKOLATA
BA 014	MOTOR BAL OLDALI MŰANYAG BURKOLATA
BA 015	MOTOR BURKOLAT RÖGZÍTŐ CSAVAR
BA 016	MŰANYAG GOMB
BA 017	GOMB RUGÓ
BA 018	INDÍTÓGOMB
BA 019	ÉRINTKEZŐ VÉGZÖDÉSEK
BA 020	FORDULATSZÁM-CSÖKKENTŐ KARIMA RÖGZÍTŐ CSAVAR
BA 021	NER MOTOR TARTÓ RÖGZÍTŐ CSAVAR
F 5027	CSATLAKOZÓ
F 5029	KENŐ CSAVAR CSAPÁGY 5x11x4
F 5029/1	HULLÁMOS ALÁTÉT
F 5029/2	SEEGER-GYŰRŰ
F 502901	FOGASKERÉK CSAVAR CSAPÁGY 5x13x4
F 503101	FOGASKERÉK CSAVAR BEÁLLÍTÓ
F 5032	KENŐ KOSZORÚ KÖZÉPSŐ CSAP
F 5033	ZSÍROZÓ SAPKA
F 5034	ZSÍROZÓ
F 5036	ALÁTÉLMEZ
F 5037	KOSZORÚ CSAPÁGY SZORÍTÓGYŰRŰ
F5038	KENŐ KOSZORÚ CSAPÁGY
F 5040	KENŐ KOSZORÚ RÖGZÍTŐ CSAVAR

KÓD	MEGNEVEZLS
BAT36	3.7V, 2400 mA Li-Ion® AKKUMULÁTOR
DK36	DOKKOLÓ
CH36	100-240 V CHARGER EU PLUG
CH3601	100-240 V CHARGER US PLUG

FIGYELMEZTETÉSEK



A cserealkatrészeket ábrázoló robbantott rajz a www.rasor-cutters.com weblapon található

TILOS



Nem megfelelő cserealkatrészeket használni. Rendellenes működést okozhatnak és személyi sérülés, anyagi kár veszélyét okozhatják.

KÓD	MEGNEVEZLS
F 5042	KÉS RÖGZÍTŐ GYŰRŰ
F 5057	KÉS RÖGZÍTŐ CSAP
F 5059	KÉS LESZERELŐ KULCS
F 5065	TALP RÖGZÍTŐ CSAVAR
F 5066	RÖGZÍTŐ RUGÓ RÖGZÍTŐ CSAVAR
F 5067	RÖGZÍTŐ RUGÓ
F 5068	VÍDIA ELLENKÉS RUGÓVAL
F 5069	ELLENKÉS RÖGZÍTŐ CSAVAR
F 5070	ACÉL TALP
F 5070CPL	TALP EGYSÉG
F 5071	KÉS VÉDŐELEM
F 5071/1	KÉS VÉDŐELEM RÖGZÍTŐ CSAVAR
F 5074	KORONG KÖSZÖRŰKÖVEL
F 5074CPL	ÉLEZŐ EGYSÉG
F 5075	ÉLEZŐ PERSELY
F 5076	ALÁTÉT
F 5077	KÖSZÖRŰKŐ Ø6mm
F 5078	KÖSZÖRŰKŐ Ø9mm
F 5079	ÉLEZŐ GOMB
F 5080	ÉLEZŐ GOMB RÖGZÍTŐ CSAVAR
F 5082	FOGASKERÉK VÉGTELEN MENETES CSAVAR
F 5082CPL	VÉGTELEN MENETES CSAVAR EGYSÉG
F 5083CPL	FOGASKERÉK KOSZORÚ EGYSÉG
F 5084CPL	MOTOR TARTÓ EGYSÉG
F 5084SET	VÁGÓRÉSZ EGYSÉG
FRNN504	NERA TARTOZÉKKÉSZLET

6 ÁRTALMATLANÍTÁS

6.1 Ártalmatlanítás a termék élettartama végén

FIGYELEM



A termék egyes részei szennyező vagy veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek környezetbe kerülés esetén káros hatással lehetnek a környezetre vagy az emberi egészségre.

A TERMÉK MEGFELEL az elektromos és elektronikus készülékekből származó hulladékokra vonatkozó 2012/19/EU (RAEE) IRÁNYELVNEK.

A készüléken vagy a csomagoláson látható áthúzott szemétygyűjtő tartály szimbólum jelzi, hogy a terméket hasznos élettartama végén a többi hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni.



A felhasználónak az élettartama végére ért készüléket a megfelelő, az elektronikus és elektrotechnikus hulladékokat fogadó szelektív gyűjtőtelepen kell leadnia.

A megfelelő szelektív hulladékgyűjtés, melynek során a kiselejtezett készülék újrafelhasználásra, kezelésre és a környezettel kompatibilis selejtezésre kerül, csökkenti a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatást, hozzájárulva ezáltal a készüléket alkotó anyagok újrafelhasználását és újrafeldolgozását.

A lemerült elemeket a hatályos előírásoknak megfelelően semlegesíteni.

FIGYELEM



A helyi szabályozás súlyos szankciókat írhat elő a termék illegális ártalmatlanítása esetén.

7 JÓTÁLLÁS

A Rasor® Elettromeccanica S.r.l. akkumulátoros ollóira a számla kiállításától számított 12 hónapig jótállás érvényes, kivéve, ha írásbeli megegyezésben másképp rendelkeztek.

A jótállás érvényes minden anyag- és gyártási hibára, valamint biztosítja a hibás részek cseréjét vagy javítását, kizárólag vállalatunk által, saját telephelyünkön.

Garanciális javítás céljából visszaküldött termék esetén a vásárló köteles a teljes ollót elküldeni a Rasor® vállalathoz. Nem vesszük át garanciális javításra az egyes meghibásodott alkatrészeket.

A javítást igénylő részek szállítási költsége A FELADÓT TERHELI. A javítást követően a készüléket a CÍMZETT TERHÉRE küldjük vissza a megrendelő számára.

A jótállás nem tartalmazza az akkumulátoros ollók használati helyén a műszaki szakembereink által végzett javítást és szétszerelést.

Amennyiben gyakorlati igények miatt a javításhoz a helyszínrre kiszáll vállalatunk munkatársa, a munkadíjat és az esetleges kiszállási díjat és útiköltséget az aktuális áron számítjuk fel.

A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBIKRA:

- a helytelen összeszerelés vagy használat okozta meghibásodások;
- külső okok miatti meghibásodások;
- gondatlanság vagy elégtelen karbantartás okozta meghibásodások;
- a vágókécek és a normál elhasználódásnak kitett termékek.

A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZTI:

- fizetési hátralék vagy egyéb, nem teljesített szerződési feltételek esetén;
- amennyiben vállalatunk beleegyezése nélkül végeztek javítást vagy módosítást az akkumulátoros ollón;
- amennyiben a gyártási számot megváltoztatták vagy törölték;
- amennyiben a kár oka a helytelen használat, gondatlan kezelés pl. ütődés, leesés és a normál működésre nem visszavezethető okok;
- amennyiben a készüléket a Rasor® Elettromeccanica S.r.l. felhatalmazásával nem rendelkező személyek szerelték szét, módosították vagy javították;
- abban az esetben, ha az akkumulátoros ollót a jelen útmutatóba foglalt céloktól eltérő célra használták;
- amennyiben nem eredeti Rasor® cserealkatrészeket szereltek fel.

A garanciális javítások nem szakítják meg a jótállás időtartamát.

Bármilyen jogvita esetén a Milánói bíróság illetékes.

RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:

