

# RASOR®

1946

CUTTER CU ACUMULATOR

## NERAPRO



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l împreună cu produsul.

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE ȘI COMPLETE

## SEMNIIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE AVERTIZARE ȘI PERICOL

Indicațiile de siguranță, a căror nerespectare poate provoca daune fizice, sunt identificate prin următoarele simboluri:

### ATENȚIE PERICOL



Indică operațiuni care, dacă nu sunt efectuate corect, pot provoca accidente de natură generală sau pot genera defecțiuni sau daune aparatului și/sau materialelor; necesită, prin urmare, o atenție deosebită și o pregătire adecvată.

### ATENȚIE PERICOL ELECTRIC



Indică operațiuni care, dacă nu sunt efectuate corect, pot provoca accidente de natură electrică; sau pot genera defecțiuni sau daune aparatului și/sau materialelor; necesită, prin urmare, o atenție deosebită și o pregătire adecvată.

### ESTE INTERZISĂ



Indică operațiuni care NU TREBUIE să fie efectuate.

## CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

**PRODUS REALIZAT DE:  
RASOR ELETTROMECCANICA SRL**

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALIA

**Model:** NERAPRO

**Rasor Elettromeccanica s.r.l.** declară pe propria răspundere că produsele menționate mai sus, la care se referă această declarație, sunt conforme cu Directivele privind armonizarea legislațiilor statelor membre CEE referitoare la:

- Mașini 2006/42/CE;
- Compatibilitatea Electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Milano, 01/06/2022.



**Ing. Lorenzo Spinelli**  
Director general

## CUPRINS

<b>1 GENERALITĂȚI.....</b>	<b>3</b>
1.1 Informații importante pentru siguranță	3
1.1.1 Avertizări generale	3
1.2 Interdicții	4
1.3 Deplasare și depozitare	4
1.4 Limite de folosire	4
1.5 Caracteristici tehnice	4
1.6 Nivel de zgomot	4
1.7 Limitarea răspunderii	4
1.8 Date de identificare	4
1.9 Conținutul pachetului	5
1.9.1 Informații despre acumulator	5
1.10 Descrierea aparatului	5
<b>2 UTILIZARE.....</b>	<b>6</b>
2.1 Modalitate manuală	6
2.2 Încărcarea acumulatorului	6
<b>3 ÎNTREȚINERE.....</b>	<b>7</b>
3.1 Ascuțirea lamei	7
3.2 Lubrifiere	7
3.3 Înlocuirea lamei	7
3.3.1 Lame disponibile	8
<b>4 TABEL CU ANOMALII.....</b>	<b>9</b>
4.1 Anomalii și cauze/soluții posibile	9
<b>5 PIESE DE SCHIMB.....</b>	<b>10</b>
<b>6 ELIMINARE.....</b>	<b>11</b>
6.1 Eliminarea produsului la sfârșitul vieții sale utile	11
<b>7 GARANȚIE.....</b>	<b>11</b>

# GENERALITĂȚI

## 1 GENERALITĂȚI

### 1.1 Informații importante pentru siguranță

#### 1.1.1 Avertizări generale

- Următoarele instrucțiuni trebuie păstrate de către utilizatorul produsului, care trebuie să le urmeze cu atenție, deoarece utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca daune persoanelor, produsului și bunurilor, exonerând **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** de orice răspundere.
- Aceste instrucțiuni trebuie să însoțească întotdeauna produsul la care se referă și să fie păstrate într-un loc accesibil și ușor de consultat de către utilizatori.
- Este interzisă, în orice formă, reproducerea, chiar și parțială, a ilustrațiilor sau a textului prezent în aceste instrucțiuni. **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** își rezervă dreptul de a modifica documentația fără niciun preaviz.



#### ATENȚIE PERICOL

Produsul trebuie pus în funcțiune și utilizat numai dacă toate măsurile de siguranță din aceste instrucțiuni au fost respectate.

Nerespectarea informațiilor furnizate în aceste instrucțiuni sau intervențiile asupra produsului care nu sunt realizate de tehnicienii noștri autorizați vor anula garanția și vor exonera producătorul de orice răspundere în caz de accidentarea persoanelor, de daune asupra bunurilor sau asupra produsului.



#### ATENȚIE PERICOL

Înainte de punerea în funcțiune, verificați ca părțile electrice și mecanice să fie în stare bună.

Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.

Curățarea și întreținerea care trebuie efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.

Utilizați doar piese de schimb originale furnizate de Rasor Elettromeccanica S.r.l.

Orice operațiune necesară (întreținere sau reparație) trebuie efectuată de personal calificat, după deconectarea sursei de alimentare, prevenind astfel pornirea accidentală care ar putea cauza daune persoanelor sau bunurilor. Oprirea produsului nu este suficientă.

Utilizatorul trebuie să respecte cu strictețe normele de siguranță în vigoare în țara sa și să utilizeze echipamente de protecție adecvate pentru folosirea și întreținerea produsului.



#### ATENȚIE PERICOL

Este deosebit de important să țineți produsul departe de copii și animale de companie.

Produsul trebuie utilizat în interior, ferit de căldură și umezeală.

Produsul trebuie curățat doar cu o cârpă uscată, după ce a fost deconectat de la sursa de alimentare.

În timpul operațiunilor normale de lucru, nu folosiți haine largi sau accesorii care pot reprezenta un risc.

În timpul ciclului normal de lucru, utilizați mănuși de protecție cu plasă metalică și ochelari de protecție.

Utilizați produsul pentru a tăia materiale perfect uscate.



#### ATENȚIE PERICOL

Cutterul cu acumulator funcționează chiar și fără protecție de siguranță. Această protecție nu trebuie îndepărtată NICIODATĂ.

La sfârșitul operațiunilor de lucru, piesele metalice pot fi fierbinți.

## 1.2 Interdicții



### ESTE INTERZISĂ

- ESTE INTERZIS să se efectueze modificări sau schimbări la produs și la conexiunile sale electrice sau mecanice.
- ESTE INTERZIS să se scoată părți ale produsului.
- ESTE INTERZIS să se utilizeze produsul în medii cu risc de explozie și/sau incendiu.
- ESTE INTERZIS să se utilizeze produsul sau accesoriile cu mâinile ude. Există pericol de electrocutare.

## 1.3 Deplasare și depozitare

Produsul trebuie păstrat în ambalajul original, într-un loc acoperit și uscat, protejat de surse de căldură, murdărie și umiditate. Temperaturile de depozitare pot varia de la 0° la +55°C.

## 1.4 Limite de folosire

Toate produsele Rasor Elettromeccanica sunt testate înainte de expedierea către client, pentru a asigura o funcționare sigură și durabilă.

Produsul trebuie utilizat numai pentru scopurile prevăzute. Orice altă utilizare este interzisă și reprezintă un pericol.

Temperatura maximă de funcționare a produsului este de 55° C. Gradul de protecție al dispozitivului este IP 65.

## 1.5 Caracteristici tehnice

Model	NERAPRO
<b>Diametru lamă</b>	50 mm, cu lamă fixă din metal dur
<b>Lamă inclusă</b>	50EEXT, 6 laturi, Oțel EXTRA
<b>Viteza lamei</b>	1000 rotații/min
<b>Înălțime utilă de tăiere</b>	cca. 9 mm
<b>Putere motor</b>	DC 3.7V - 35W
<b>Baterie</b>	3.7 V Li-Ion®, 2.4 Ah reîncărcabilă
<b>Greutate (cu acumulator)</b>	580 g
<b>Greutate totală (cu ambalaj)</b>	950 g
<b>Luminozitate minimă pentru operațiunile de lucru</b>	200 LUX
<b>Vibrații la pornire</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Temperatură de utilizare</b>	0 - 55° C
<b>Umiditate de utilizare</b>	10 - 95% fără condens

## 1.6 Nivel de zgomot

Nivelul maxim de presiune acustică emisă este de aproximativ 60 dB (A). Măsurarea zgomotului aerian a fost efectuată conform normei UNI EN ISO 15744:2008. Nivelurile de zgomot emise de dispozitiv la diferite distanțe de măsurare (fără niciun sistem de filtrare a undelor sonore) variază cu câțiva dB (A).

## 1.7 Limitarea răspunderii

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune și anomalii de funcționare cauzate de:

- nerespectarea a instrucțiunilor din acest manual
- reparații executate necorespunzător (utilizarea pieselor de schimb și accesoriilor neoriginale poate afecta negativ funcționarea produsului)
- daune provocate de modificări arbitrare din partea utilizatorului sau de intervenții neautorizate
- lipsa întreținerii
- defecte de alimentare
- daune sau defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare
- utilizarea de către personal necalificat sau neautorizat
- daune sau defecte cauzate de nerespectarea normelor de utilizare și întreținere.

## 1.8 Date de identificare

**NERAPRO** este prevăzut cu o Plăcuță de Identificare (1) care conține datele produsului. Numărul de serie este gravat pe mașină. Asigurați-vă că produsul este prevăzut cu această marcă, în caz contrar contactați imediat producătorul și/sau distribuitorul. Aparatele fără plăcuță nu trebuie utilizate, altfel producătorul nu își asumă nicio responsabilitate.




Exemplu de plăcuță


# GENERALITĂȚI

## 1.9 Conținutul pachetului

Cutterul este livrat împreună cu acumulatorul și încărcătorul într-o cutie de carton (A). Pe ambalajul exterior sunt indicate codul produsului comandat și numărul de serie.

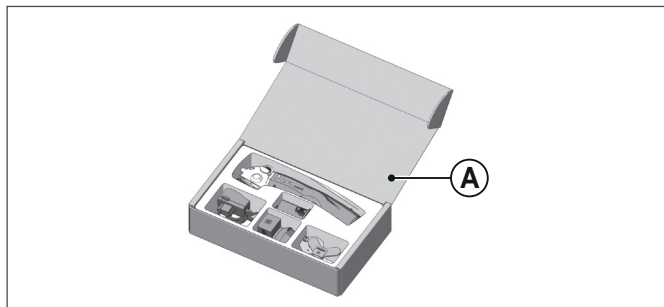

În interiorul ambalajului se găsesc și următoarele accesorii:

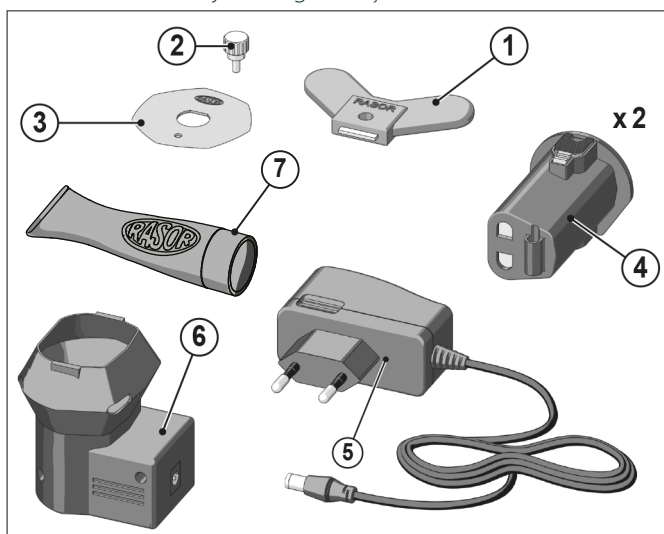

- 1 Cheie fluture pentru demontarea piuliței lamei
- 2 Ștanță pentru montare/demontare lamă
- 3 Lamă cu 6 laturi
- 4 Baterii reîncărabile de 3,7 V cu tehnologie Li-Ion® (x2)
- 5 Încărcător standard cu priză europeană sau americană
- 6 Stație de andocare pentru încărcarea bateriilor de 3,7 V cu tehnologie Li-Ion
- 7 Tub cu unsoare de lubrifiere

### 1.9.1 Informații despre acumuloare

Respectarea unor reguli simple prelungeste durata de viață a acumulatorului furnizat:

- încărcați complet acumulatorul înainte de a-l folosi pentru prima dată
- efectuați un ciclu de încărcare atunci când acumulatorul este aproape descărcat (aproximativ 10-20% din capacitatea rămasă). Celulele acumulatorului pot fi reîncărcate de până la 200 de ori.
- evitați descărcarea completă a acumulatorului sau supraîncărcarea acestuia
- efectuați ciclul de încărcare la temperatura mediului (+18/21°C)
- nu lăsați acumulatorul expus la razele solare
- în caz de neutilizare pentru o perioadă lungă, depozitați acumulatorul cu aproximativ 50% din capacitate la o temperatură a mediului de 5/10°C
- efectuați un ciclu de încărcare cel puțin o dată la 12 luni.


## 1.10 Descrierea aparatului

Cutterul cu acumulator **NERAPRO** a fost proiectat, construit și asamblat pentru tăierea cu lame rotative a țesăturilor și materialelor de orice fel, **CU EXCEPȚIA** materialelor metalice, plastice sau lemnoase.

Dispozitivul nu trebuie să funcționeze:

- în medii cu atmosferă explozivă;
- în prezența prafului fin sau a gazelor corozive;
- pentru tăierea materialelor plastice, metalice și lemnoase.

**Utilizarea cutterului cu acumulator NERAPRO în alte scopuri decât cele menționate mai sus este interzisă și reprezintă un pericol.**

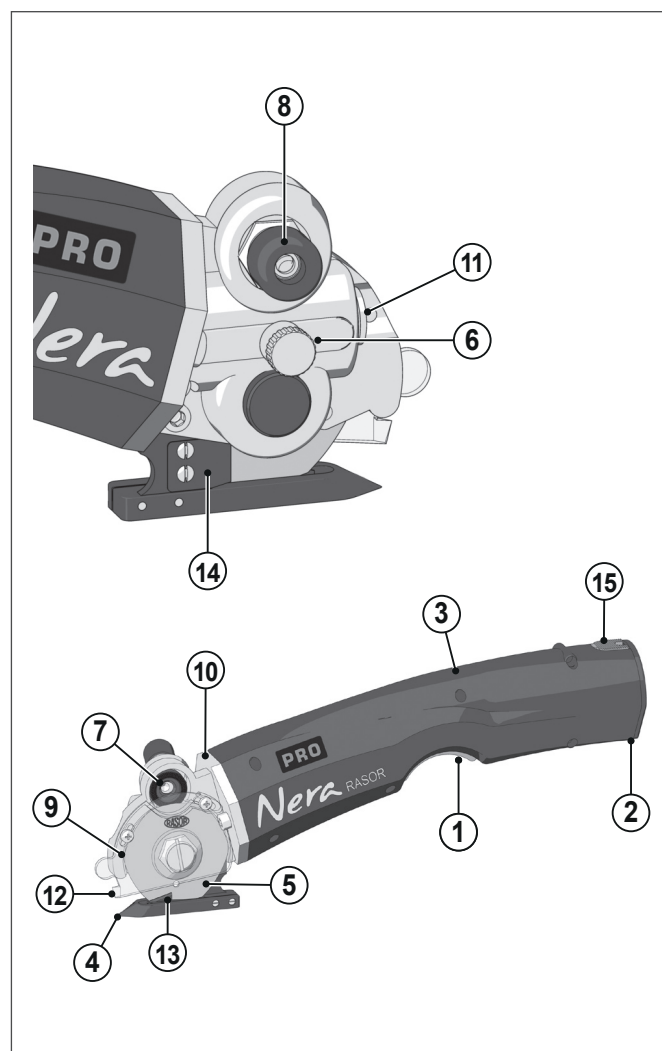


- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1 Buton de pornire         | 10 Suport motor  |
| 2 Baterie Li-ion 3,7 V     | 11 Înregistrare șurub melcat                                     |
| 3 Corp motor din plastic   | 12 Vârf de referință   |
| 4 Talpă din oțel           | 13 Lamă fixă din metal dur                                       |
| 5 Lamă poligonală din oțel | 14 Clemă de fixare a firului                                     |
| 6 Gresor                   | 15 Buton superior și buton inferior pentru deconectarea bateriei |
| 7 Rotiță de șlefuire       |  |
| 8 Buton de ascuțire        |  |
| 9 Carter de protecție lamă |  |

## 2 UTILIZARE


### 2.1 Modalitate manuală

Pentru utilizarea manuală a cutterului cu acumulator, urmați pașii următori:

- Scoateți acumulatorul din încărcător (dacă este încărcat) așa cum este descris în paragraful 2.2;
- Fixați acumulatorul la motor prin fixarea acestuia conform ghidajelor prezente;
- Pregătiți materialul de tăiat pe o masă;
- Aduceți materialul deasupra tăpii de tăiere;
- Apăsați butonul de sub mâner pentru a porni cutterul;
- Împingeți cutterul cu acumulator în direcția dorită, încercând să mențineți materialul cât mai întins posibil în fața acestuia, evitând ca acesta să se onduleze în partea din față a cutterului.

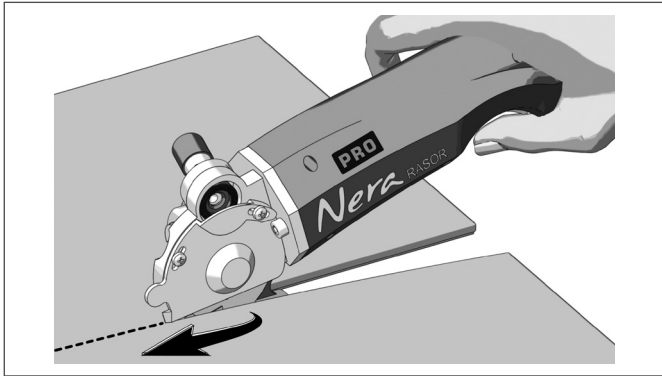

- Pentru a realiza tăieturi liniare precise și a urma trasee prestabilite, se recomandă utilizarea ca referință a vârfului (1).

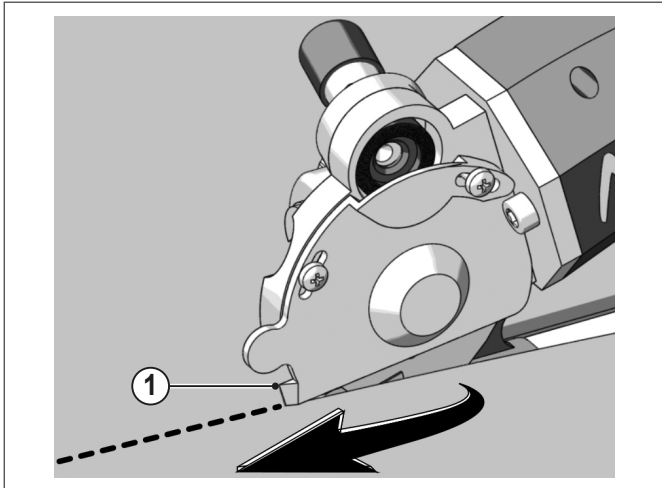

### AVERTIZĂRI

Presiunea aplicată pe cutterul cu acumulator trebuie să fie cât mai uniformă.



### 2.2 Încărcarea acumulatorului



#### ATENȚIE

Verificați întotdeauna tensiunea încărcătorului și tensiunea rețelei electrice din țara în care vă aflați.

Când acumulatorul este descărcat, este necesar să îl reîncărcați folosind exclusiv stația de andocare furnizată cu aparatul.

Stația de andocare trebuie conectată la încărcătorul standard cu priză europeană sau americană, furnizat împreună cu cutterul.



Scoateți acumulatorul (1) de pe motor apăsând butoanele portocalii (2) situate în partea superioară și inferioară a acumulatorului, apoi introduceți-l în stația de andocare (3).

Nu utilizați niciodată alt acumulator decât cel furnizat în dotare (3,7 V reîncărcabil cu tehnologie Li-Ion®).

Puteți verifica operațiunea de încărcare pe stația de andocare și pe încărcător, care indică:

- acumulator în curs de încărcare (culoare roșie)
- acumulator complet încărcat (culoare verde)

Folosind încărcătorul standard CH36 (cu priză europeană) sau CH3601 (cu priză americană), timpul necesar pentru o încărcare completă este de aprox. 4 ore.

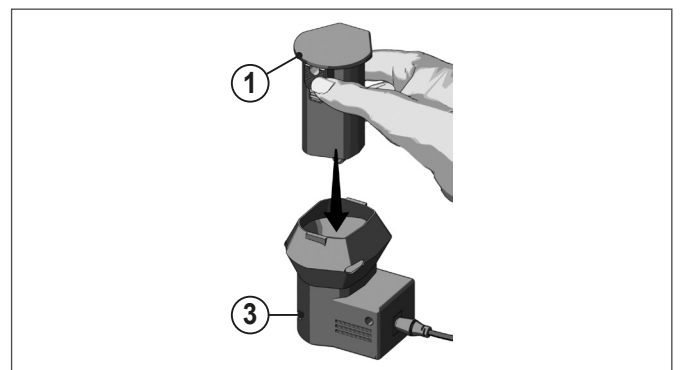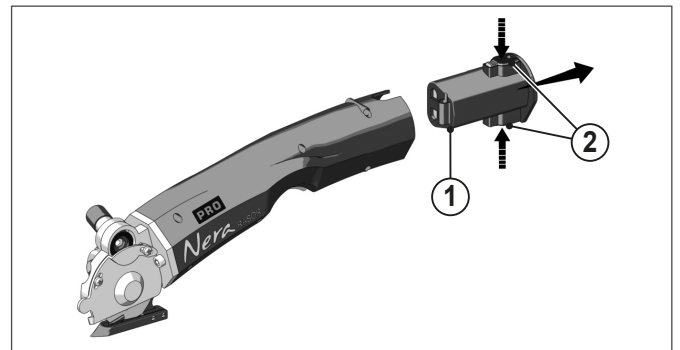

#### ATENȚIE



Nu folosiți sub nicio formă încărcătoare diferite de cele furnizate în dotare (100-240VAC, 50/60 Hz, 0,4 A max - leșire: 4,2V, 2A).



# ÎNTREȚINERE

## 3 ÎNTREȚINERE

### 3.1 Ascuțirea lamei


După câteva ore de utilizare continuă a cutterului cu acumulator, sau dacă acesta își pierde capacitatea de tăiere, este necesar să efectuați ascuțirea lamei.

Pentru a efectua această operație, porniți lama și apăsați butonul de ascuțire (1) timp de 3-4 secunde.

Repețiți operațiunea de 2-3 ori.

Dacă procesul de ascuțire nu este eficient, verificați uzura roțiței de șlefuire (2).

Dacă roțița (2) este prea uzată sau murdară, înlocuiți-o demonștrând lama cu instrumentul potrivit.

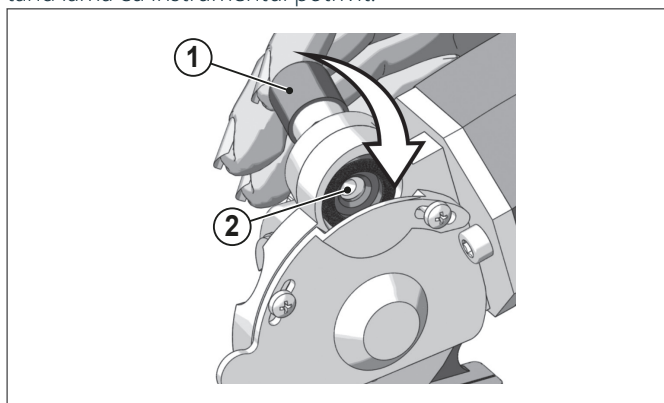


### 3.2 Lubrifiere

O dată la 3-4 zile de utilizare a mașinii, este necesar să efectuați lubrifierea cuplului de angrenaje.

Pentru a efectua această operație, scoateți dopul de protecție (1) situat pe capul cutterului cu acumulator și umpleți-l cu unsoarea furnizată.

Înșurubați dopul (1) doar câteva rotații.

Înșurubați dopul (1) cu câteva rotații la fiecare zi de utilizare a cutterului.

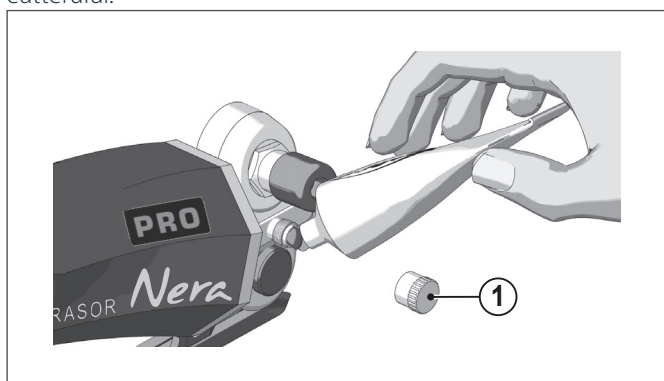

#### ATENȚIE




Lama nu trebuie să fie niciodată murdară de grăsime sau ulei.

### 3.3 Înlocuirea lamei


Dacă lama nu mai tăie (chiar și după ce ați repetat de mai multe ori operațiunea de ascuțire), este necesar să o înlocuiți.

Pentru a efectua această operație, sunt necesare cheia fluture (1) și ștanța de blocare a lamei (2).

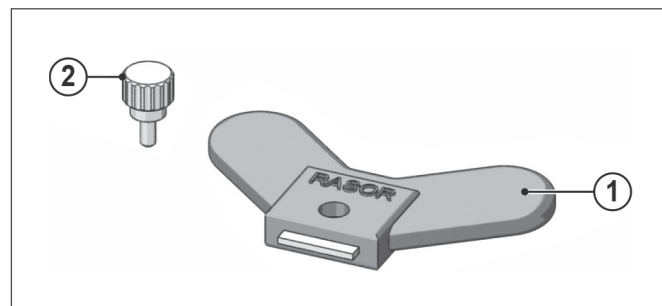


Procedați după cum urmează pentru înlocuire:


- 1 Deconectați acumulatorul;
- 2 Utilizați mănuși de protecție conform D.Lgs. 81/08;
- 3 Deșurubați cele două șuruburi plate (4) cu o șurubelniță (neinclusă de producător) și îndepărtați protecția de siguranță (3);

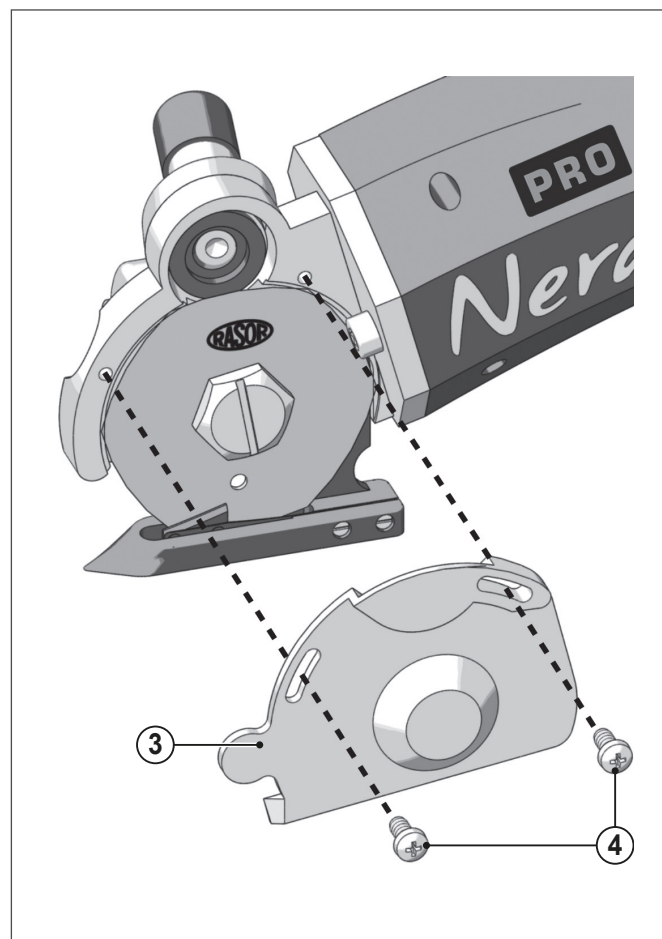


- 4 Introduceți poansonul (2) în orificiul (5) pentru a putea bloca lama (orificiul de pe lamă trebuie să coincidă cu cel de pe structură);

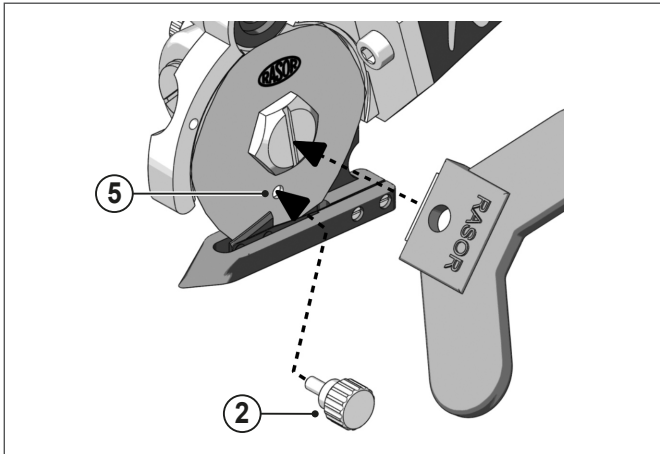

- Folosiți cheia fluture (1) pentru a deșuruba piulița (6) și a scoate lama (7);

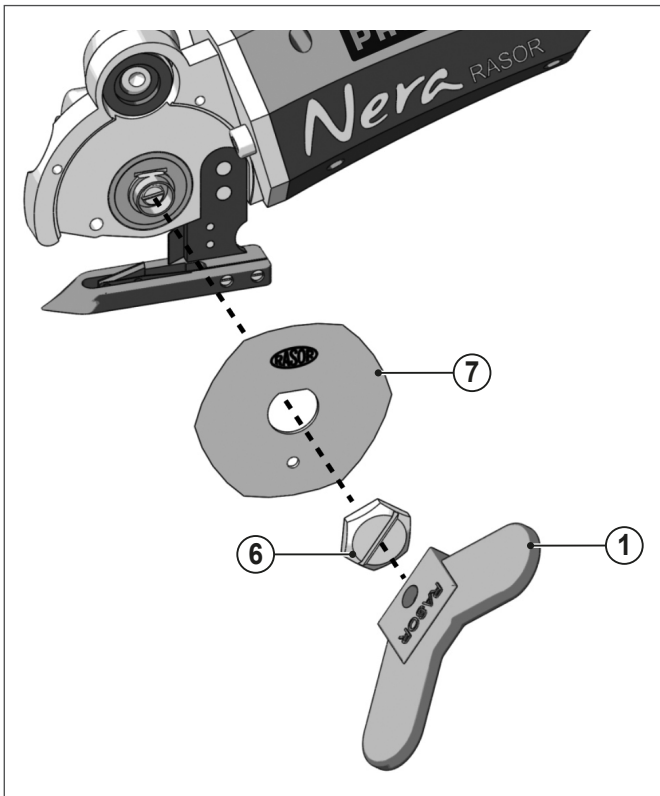

- 5 Înlocuiți lama uzată cu una nouă (8) cu dimensiuni și specificații tehnice identice, asigurându-vă că centrați lama pe angrenaj în poziția corectă. Instalați lama cu partea ascuțită (cea cu inscripția Rasor) orientată spre exteriorul cutterului cu acumulator;

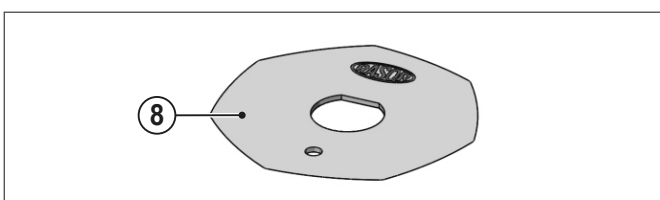

- 6 Reasamblați totul și efectuați câteva teste de tăiere și ascuțire.

### 3.3.1 Lame disponibile

COD	DESCRIERE
503EEXT	Lamă cu 6 laturi din oțel EXTRA
503EHSS	Lamă cu 6 laturi din oțel HSS
503CHSS	Lamă circulară din oțel HSS
503DHSS	Lamă cu 10 laturi din oțel HSS
503DHSSTF	Lamă cu 10 laturi din oțel HSS acoperită cu Teflon®
503EHSSTF	Lamă cu 6 laturi din oțel HSS acoperită cu Teflon®

Datele tehnice sunt orientative și pot fi modificate fără preaviz.



# TABEL CU ANOMALII

## 4 TABEL CU ANOMALII

### 4.1 Anomalii și cauze/soluții posibile

ANOMALIE	REZOLVARE
Materialul nu este tăiat sau se blochează între lamă și lama fixă	Verificați ca lama și lama fixă să facă contact și să nu existe resturi de material pe lama fixă
	Verificați integritatea lamei fixe
	Verificați tipul de material
	Ascuțiți lama
	Verificați grosimea materialului
	Verificați compatibilitatea dintre lamă și material
	Verificați dacă motorul se învâрте corect
	Verificați nivelul de încărcare a acumulatorului
	Reduceți viteza de avansare
	Efectuați lubrifierea
Cutterul electric este zgomotos	Demontați lama și îndepărtați resturile de material
Cutterul pornește lent, funcționează intermitent sau nu pornește deloc	Verificați introducerea corectă a acumulatorului
	Verificați integritatea îmbinării din plastic
	Verificați nivelul de încărcare a acumulatorului

### AVERTIZĂRI

Consultați distribuitorul pentru anomalii în afara celor raportate în tabel



## 5 PIESE DE SCHIMB

### AVERTIZĂRI



Utilizați numai piese de schimb originale pentru înlocuirea componentelor defecte.

Indicați întotdeauna exact modelul și numărul de serie al dispozitivului atunci când solicitați piese de schimb.

COD	DESCRIERE
503EEXT	LAMĂ CU 6 LATURI, 50 mm, OȚEL EXTRA
BA 011	FLANȘĂ MOTOR
BA 012	MOTOR ELECTRIC CU REDUCTOR
BA 012CPL	MOTOR COMPLET NERA504
BA 013	CARCASA MOTOR DIN PLASTIC DREAPTA
BA 014	CARCASA MOTOR DIN PLASTIC STÂNGA
BA 015	ȘURUB FIXARE CARCASĂ MOTOR
BA 016	BUTON DIN PLASTIC
BA 017	ARC BUTON
BA 018	BUTON DE PORNIRE
BA 019	TERMINALE DE CONTACT
BA 020	ȘURUB FIXARE FLANȘĂ REDUCTOR
BA 021	ȘURUB FIXARE SUPORT MOTOR NER
F 5027	ÎMBINARE
F 5029	RULMENT ȘURUB GRESOR 5x11x4
F 5029/1	ȘAIBĂ ONDULATĂ
F 5029/2	INEL SEEGER
F 502901	RULMENT ȘURUB ANGRENAJ 5x13x4
F 503101	ÎNREGISTRARE ȘURUB ANGRENAJ
F 5032	AX CENTRAL COROANĂ GRESOARE
F 5033	CĂPĂCEL UNSOR
F 5034	UNGĂTOR
F 5036	ȘAIBĂ DE REGLAJ
F 5037	PIULIȚĂ FIXARE RULMENT COROANĂ
F5038	RULMENT COROANĂ GRESOARE
F 5040	ȘURUB FIXARE COROANĂ ANGRENAJ

COD	DESCRIERE
BAT36	ACUMULATOR 3,7V, 2400 mA Li-Ion®
DK36	STAȚIE DE ANDOCARE
CH36	ÎNCĂRCĂTOR 100-240 V CU PRIZĂ UE
CH3601	ÎNCĂRCĂTOR 100-240 V CU PRIZĂ USA

### ESTE INTERZISĂ



Utilizarea pieselor de schimb neadecvate. Acestea pot provoca funcționări anormale și pericole pentru persoane sau bunuri.

COD	DESCRIERE
F 5042	PIULIȚĂ FIXARE LAMĂ
F 5057	POANSON BLOCARE LAMĂ
F 5059	CHEIE DEMONTARE LAMĂ
F 5065	ȘURUB FIXARE TALPĂ
F 5066	ȘURUB FIXARE CLEMĂ DE FIXARE A FIRULUI
F 5067	CLEMĂ DE FIXARE A FIRULUI
F 5068	LAMĂ FIXĂ DIN WIDIA CU ARC
F 5069	ȘURUB FIXARE LAMĂ FIXĂ
F 5070	TALPĂ DIN OȚEL
F 5070CPL	TALPĂ COMPLETĂ
F 5071	CARTER DE PROTECȚIE LAMĂ
F 5071/1	ȘURUB FIXARE CARTER DE PROTECȚIE LAMĂ
F 5074	SUPORT CU ȘLEFUIRE
F 5074CPL	ASCUȚITOR COMPLET
F 5075	BUCȘĂ ASCUȚITOR
F 5076	ȘAIBĂ
F 5077	ARC ASCUȚITOR Ø6 mm
F 5078	ARC ASCUȚITOR Ø9 mm
F 5079	BUTON DE ASCUȚIRE
F 5080	ȘURUB FIXARE BUTON DE ASCUȚIRE
F 5082	ȘURUB MELCAT ANGRENAJ
F 5082CPL	ȘURUB MELCAT COMPLET
F 5083CPL	COROANĂ ANGRENAJ COMPLETĂ
F 5084CPL	SUPORT MOTOR COMPLET
F 5084SET	PARTE DE TĂIERE COMPLETĂ
FRNN504	SET ACCESORII COMPLETE NERA

### AVERTIZĂRI



**Diagrama cu codurile pieselor de schimb este disponibilă pe site-ul [www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)**

# ELIMINARE

## 6 ELIMINARE

### 6.1 Eliminarea produsului la sfârșitul vieții sale utile

#### ATENȚIE



Unele părți ale produsului pot conține substanțe poluante sau periculoase care, dacă sunt dispersate în mediu, ar putea provoca efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

PRODUS CONFORM DIRECTIVEI EU 2012/19/EU - privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Simbolul pubelei barate de pe aparatură sau de pe ambalajul acesteia indică faptul că produsul, la sfârșitul vieții utile, trebuie tratat separat de celelalte deșeuri



Utilizatorul trebuie să predea echipamentul la un centru adecvat de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Colectarea diferențiată corespunzătoare, pentru trimiterea ulterioară a aparatului casat spre reciclare, tratare și eliminare în mod compatibil cu mediul înconjurător, contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății persoanelor și favorizează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este fabricată aparatura.

Acumulatorii uzați trebuie eliminați conform reglementărilor în vigoare.

#### ATENȚIE



Reglementările locale în vigoare pot prevedea sancțiuni severe în caz de eliminarea ilegală a acestui produs.

## 7 GARANȚIE

Cutterul cu acumulator Rasor® Elettromeccanica S.r.l. este garantat timp de 12 luni de la data facturării, cu excepția altor acorduri scrise.

Garanția acoperă toate defectele de materiale și de fabricație și prevede înlocuirea pieselor de schimb sau repararea pieselor defecte exclusiv de noi și în atelierul nostru.

**În cazul unei returnări pentru reparații în garanție, clientul este obligat să trimită întotdeauna cutterul complet către Rasor®. Nu se acceptă reparații în garanție pe componente individuale defecte.**

Materialul trimis pentru reparații trebuie expediat cu TRANSPORT CONTRA PLATĂ.

După reparație, dispozitivul va fi returnat cu TRANSPORT DE PLĂTIT de către client.

Garanția nu include intervenția tehnicienilor noștri la locul de utilizare al cutterului cu acumulator, nici demontarea acestuia.

În cazul în care, din motive practice, trebuie trimis un tehnician, costul manoperei va fi facturat la prețurile curente, plus eventualele cheltuieli de transport și deplasare.

SUNT EXCLUSE DIN GARANȚIE:

- defecțiuni cauzate de utilizarea sau instalarea incorectă;
- defecțiuni cauzate de factori externi;
- defecțiuni cauzate de neglijență sau întreținere deficitară;
- lamele și produsele care se uzează în mod normal.

GARANȚIA DEVINE NULĂ:

- în caz de neplată sau alte neconformități contractuale;
- dacă se fac reparații sau modificări la cutter fără consimțământul nostru;
- dacă numărul de serie este modificat sau șters;
- dacă defecțiunea este cauzată de o utilizare greșită sau de tratament necorespunzător, cum ar fi lovituri, căderi și alte cauze care nu sunt atribuite condițiilor normale de funcționare;
- dacă dispozitivul este demontat, manipulat sau reparat de personal neautorizat de Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- în cazul în care cutterul cu acumulator este utilizat în scopuri diferite de cele indicate în acest manual;
- în cazul în care sunt instalate piese de schimb neoriginale Rasor®.

Reparațiile efectuate în garanție nu extind durata acesteia.

Pentru orice litigiu, jurisdicția competentă este cea din Milano.

**RASOR ELETTROMECCANICA SRL**

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

[www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)

**FOLLOW US:**

